

## 5. A szerelés szabványos menete

Miután a helyére illesztett minden levegő-füstgáz csatlakozót, ismétlje a 3.1 - 3.8 pontokban foglalt műveleteket a fedlap eléréséig.

## 6. A kémény befejezése

**Megjegyzés:** A fedlap önálló kivitelezése esetén az építés helyén, az útmutatás jobb oldalának VI-VII pontjai szerint járjon el.




**6.1** Csavarjuk össze a két-két rögzítő szárát az egy-egy fedő rögzítő csavarral, és átlósan helyezzük két sarokfuratba.



**6.2** A sarokfuratokba a megkevert kiöntő habarcsot öntsük bele. Ügyeljünk arra, hogy a vas a kiöntés után is központosan helyezkedjen el lyukban.



**6.3** A fedlapot habarcságyba ültessük.

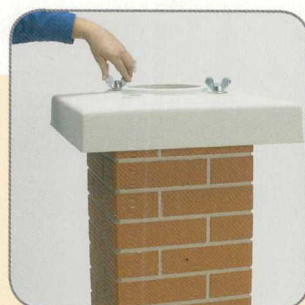

**6.4** A fedlapot rögzítjük, és a másik két lyukat zárjuk be a műanyag kupakkokkal.



**6.5** A kúp segítségével mérjük ki az utolsó cső hosszát.



**6.6** A profil samottcső tok nélküli végére lesz szükségünk, ennek megfelelően vágjuk méretre.



**6.7** A csövet ragasszuk a helyére, a vágott vége álljon felfelé. Hordjunk fel a peremére bőségesen ROTEMPO-t.



**6.8** A torkolati kúpot helyezük rá szintbe állítva. A kitüremkedő masszát a hégzagle húzóval húzzuk le.

**FIGYELEM:** ha a csatlakozó idom alsó részét levágtuk, akkor azt itt felhasználhatjuk!