

19. Utólagos tisztító- vagy robbanási csapóajtó-csatlakozó



19.1 A köpenytéglát kivágjuk. A csatlakozó keretet sablonként használjuk.



19.2 Sarokcsiszoló segítségével a megfelelő nyílást kivágjuk. A ragasztási felületet érdesítjük.



19.3 Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után a hézagkittet a tisztítóajtó csatlakozó peremére felhordjuk.



19.4 A csatlakozó keretet a samottcsőhöz csavart huzallal rögzítjük.

Figyelem!

A ragasztáshoz vödörös kiserelésű, por alakú samottragasztót használjunk!

20. Utólagos csatlakozás cserépkályha csatlakozóval



20.1 A Keratherm cserépkályha karimával a kivágást a köpenytéglán felrajzoljuk és kivágjuk.



20.2 A cserépkályha karimát sablonként használjuk a samottcső nyílás kirajzolásához. Vágunk 1 cm-rel alacsonyabb nyílást a samottcsővön, hogy a felső szélén 1 cm-es vízorrt tudjunk kialakítani. A ragasztási felületet érdesítsük meg.



20.3 Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után a karimára a hézagkittet felhordjuk. A karimát a samottcsőhöz csavart huzallal rögzítjük.



20.4 A karima és a köpenytégla közötti részt keramikus szatulyázó masszával kitöltjük. A cserépkályha füstcsöve és a karima közötti hornyot nedves filccel töltjük.

Figyelem!

A ragasztáshoz vödörös kiserelésű, por alakú samottragasztót használjunk!

A cserépkályha csatlakozóba csak a kémény oldalfelületére merőleges bekötés készíthető!

Garancia

A Schiedel cég garanciát vállal a kizárólag eredeti Schiedel kémény építőelemek és csak a Schiedel Kft. által szállított alkatrészek felhasználásával megépült hőszigetelt Schiedel UNI*** PLUS samott kémények kiegészi biztonságáért, savállóságáért és nedvességre érzéketlenségéért. Ennek előfeltétele az, hogy a kivitelezésnél a Schiedel építési utasítást és az általánosan elismert technológiai szabályokat be kell tartani, illetve a kéményt nem szabad üzembe helyezni a rákötésre kerülő készülék és a kémény együttes üzemeltetésének alkalmasságát igazoló kéményátvételi jegyzőkönyv megléte nélkül.